

ДЕПАРТАМЕНТ
ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ
ВЯДЗЭННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ
МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)
ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ
УПРАВЛЕННЕ

вул. Горькага, 49, 230029, г. Гродна
тэл. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18
e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ
ВЕДЕННЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ул. Горького, 49, 230029, г. Гродно
тел. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18
e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by

№ _____
На № _____ от _____

Начальнику управления
по труду, занятости и
социальной защите
Гродненского городского
исполнительного комитета


О представлении информации

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ (перегрузка с прицепа одного транспортного средства на другое транспортное средство сельскохозяйственного агрегата KUHN ESPRO 600RC) (далее – сеялка) в г. Новополоцке 22 мая 2022 года произошло разрушение технических устройств (стропы текстильные петлевые СТП 3,0/3000, в количестве 4 ед. (далее – стропы текстильные)), применявшихся на кране стреловом автомобильном КС 55713-6К-3, регистрационный № 27/04-31-0432 (далее – кран стреловой), принадлежащем ЧТУП «СевСпецТранс».

Согласно акту технического расследования причин инцидента (далее – акт), представленному Витебским областным управлением Госпромнадзора акт, разрушение строп текстильных связано с нарушением правил строповки (неверным определением центра тяжести груза, отсутствием подкладок под острые кромки), вследствие чего при подъеме произошло смещение стропов текстильных по поверхности элементов сеялки с последующим их разрушением, что привело к падению и повреждению груза. Характер разрушений лент стропов текстильных (стропы перерезаны на две части) свидетельствует, что они были разрушены (перерезаны) в результате смещения по острой поверхности металлических элементов сеялки.

Так же в ходе расследования установлено, что владельцем грузоподъемного крана (ЧТУП «СевСпецТранс») допущены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

не определен порядок выделения и направления кранов стреловых самоходных на объекты по заявкам с распределением обязанностей по обеспечению безопасности производства работ между владельцем и заказчиком (пункты 404, 419 Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением

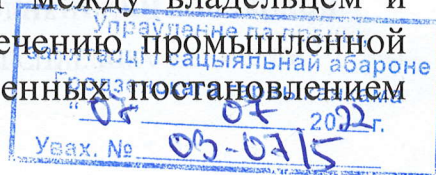

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 66 от 22.12.2018г., далее – Правила);

не разработаны способы правильной строповки, а именно: под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) при перемещении груза не были подложены подкладки, что привело к повреждению ленты стропа; не учтено расположение центра тяжести груза, что привело к его смещению (пункты 415, 416 Правил);

владелец грузоподъемного крана допустил к строповке лиц, не имеющих соответствующей выполняемой работе профессии «стропальщиков» (пункт 405 Правил).

В целях профилактики и недопущения аналогичных происшествий, Гродненское областное управление Госпромнадзора предлагает, для организации на должном уровне профилактической работу по предупреждению аварийности и травматизма необходимо:

довести информацию об инциденте до субъектов промышленной безопасности, являющихся владельцами грузоподъемных кранов;

выделение и направление кранов стреловых самоходных для производства работ производить по заявкам установленной формы (Приложение 19 к Правилам);

наличие в проектах производства работ и выполнение производителями работ требований пункта 416 Правил в отношении текстильных ленточных грузозахватных приспособлений;

допуск к производству работ с грузоподъемными кранами лиц, имеющих соответствующую выполняемой работе профессию «стропальщик».

Заместитель
начальника управления

А.М.Масюкевич